

Romex Hårdfog Easy Drive

Romex Easy Drive är en hårdfog som har en viss flexibilitet och klara personbilstrafik. Därför bör underarbetet vara utfört med stor noggrannhet och så väl utfört att marken kan anses vara fast och stabil. Annars kan små sprickbildningar kan uppstå mellan platta och fog. Tänk på att ju varmare det är ute ju snabbare torkar Romexen. Det är direkt olämpligt att arbeta i brännande solsken en varm dag då det kan bli svårt att hinna få bort överbliven fog innan denna torkat. Ju varmare det är - ju mindre ytor bör bearbetas åt gången.

Lägningsanvisningar/Särskilda hänvisningar:

1. Rengör fogarna till ett djup av minst 30 mm. (Fogbredd minst 6 mm). Rengör ytan som ska fogas, från alla föroreningar. Angränsande ytor som inte ska fogas, måste skyddas. Blötlägg sedan ytan.
2. Lyft därefter av locket på hinken försiktigt. **OBS! Använd handskar.**
3. Häll genast ut all hårdfog jämnt över plattytan. Duscha sanden med vatten vilket gör den mer lättarbetad. Skjut sedan kraftigt hårdfogen med en gummiskrapa så att den tränger ned djupt i fogarna och bildar en tät fog.
4. Duscha hela ytan för att upptäcka ev. luftfickor och komprimera fogen.
5. Sopa därefter stelnäggingsytan försiktigt med en mjuk, fin kvast så att det inte finns några hårdfogsrester kvar på ytan. Sopa diagonalt mot fogen. Bortsopat material kan inte återanvändas. Efterbehandling är inte nödvändig. Hårdfogsrester på stenytan måste sopas bort med en grov kvast, senast inom 24 timmar efter fogningen.
6. Under den första tiden efter läggning blir ett tunt epoxidharts-skikt kvar på stenytan. Detta skikt intensifierar stenens färg och skyddar mot föroreningar. Filmen försvinner dock med tiden genom väderlek och naturligt slitage. Är du osäker, lägg och foga en provyta först innan du gör resten.

Överbliven fog kan användas senare (inom en månad) om fogen läggs i en hink som fylls med vatten så det täcker fogen och sedan ett lock på hinken.

Viktiga hänvisningar: Använd inte hårdfogen i varaktigt våta områden (simbassänger, brunnar, avloppsrännor, droppkanter, osv).


Bearbetningsuppgifter: Bearbetningstid: 20-30 minuter vid +20 °C, Lägsta temperatur: >0 °C

– vid låga temperaturer → långsam härdning


– vid höga temperaturer → snabb härdning

Ytan kan beträdas efter 24 timmar, normal användning av ytan efter 6 dagar (vid ca 20 °C temperatur)

Vid frågor eller osäkerhet – tag kontakt med oss.

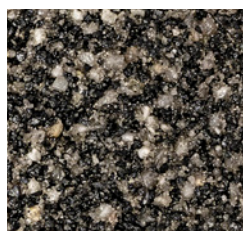

mörk fog

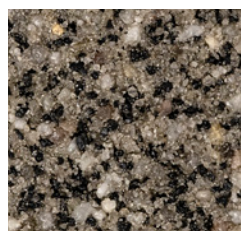

grå fog



ljus fog